SLAC Magnetic Measurements

Phase Analysis
−−−−−−−−−−−−−

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =s:\MagData\LCLS\Undulator\PHASE−SHIFTER\DATASET0001\Fine Tuning\Z Scans\Run 019\
INPUT−FILE−NAME =x+00000−y+000−bscanz.dat
INPUT−FILE−TYPE =ZVXYBXYH
CORR−REQUIRED =0
GAMMA =16765.2111
NOM−LAMBDA−U =0.055
NOM−K−VALUE =3.5
NOM−LAMBDA−R =6.9711e−010
NUM−POLES =4
NUM−END−POLES =0
CELL−LENGTH =0.5

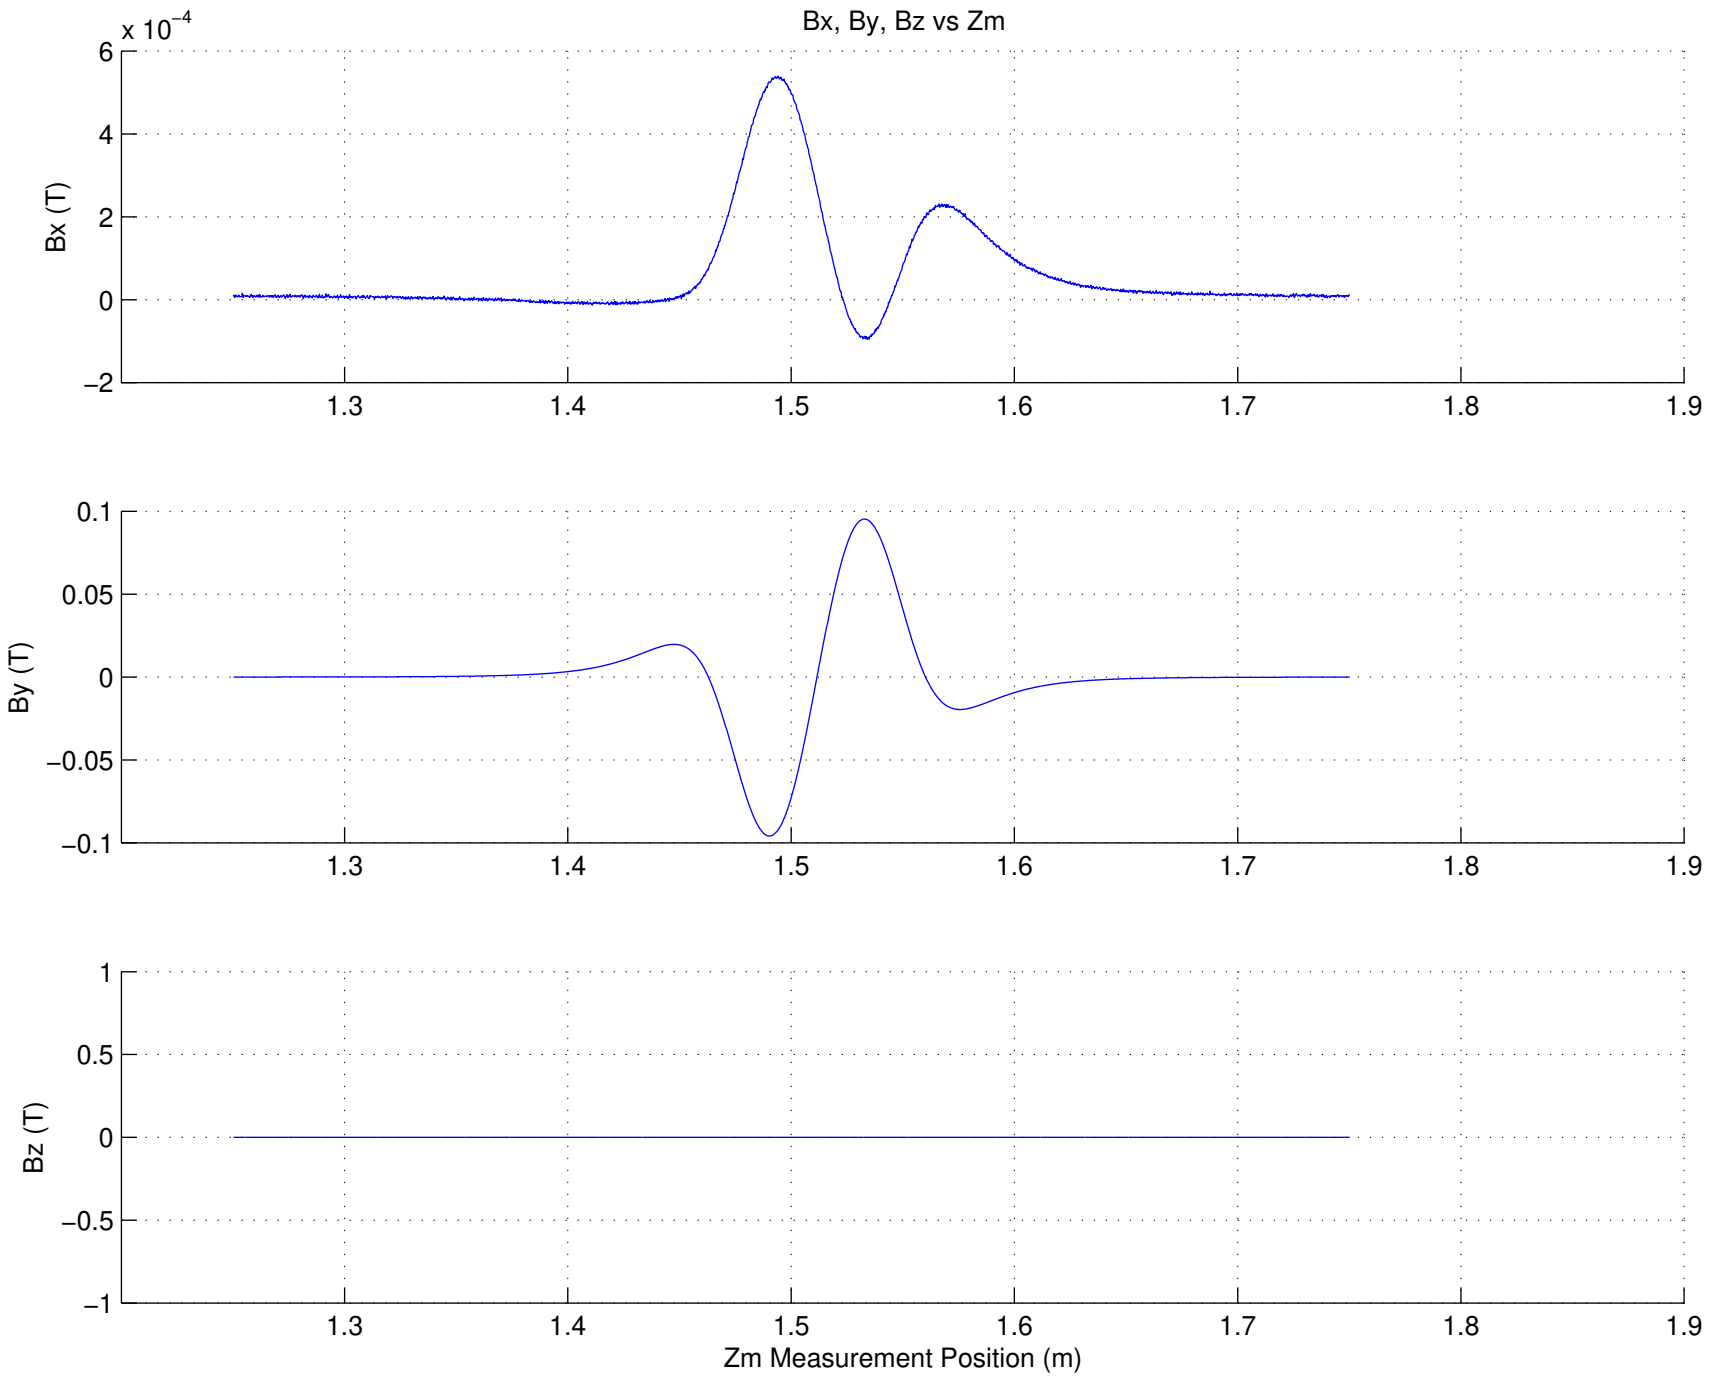
Bx, By, Bz vs Zm
x 10^-4
Bx (T)
By (T)
Bz (T)
Zm Measurement Position (m)
6
4
2
0
−2
0.1
0.05
0
−0.05
−0.1
1
0.5
0
−0.5
−1
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

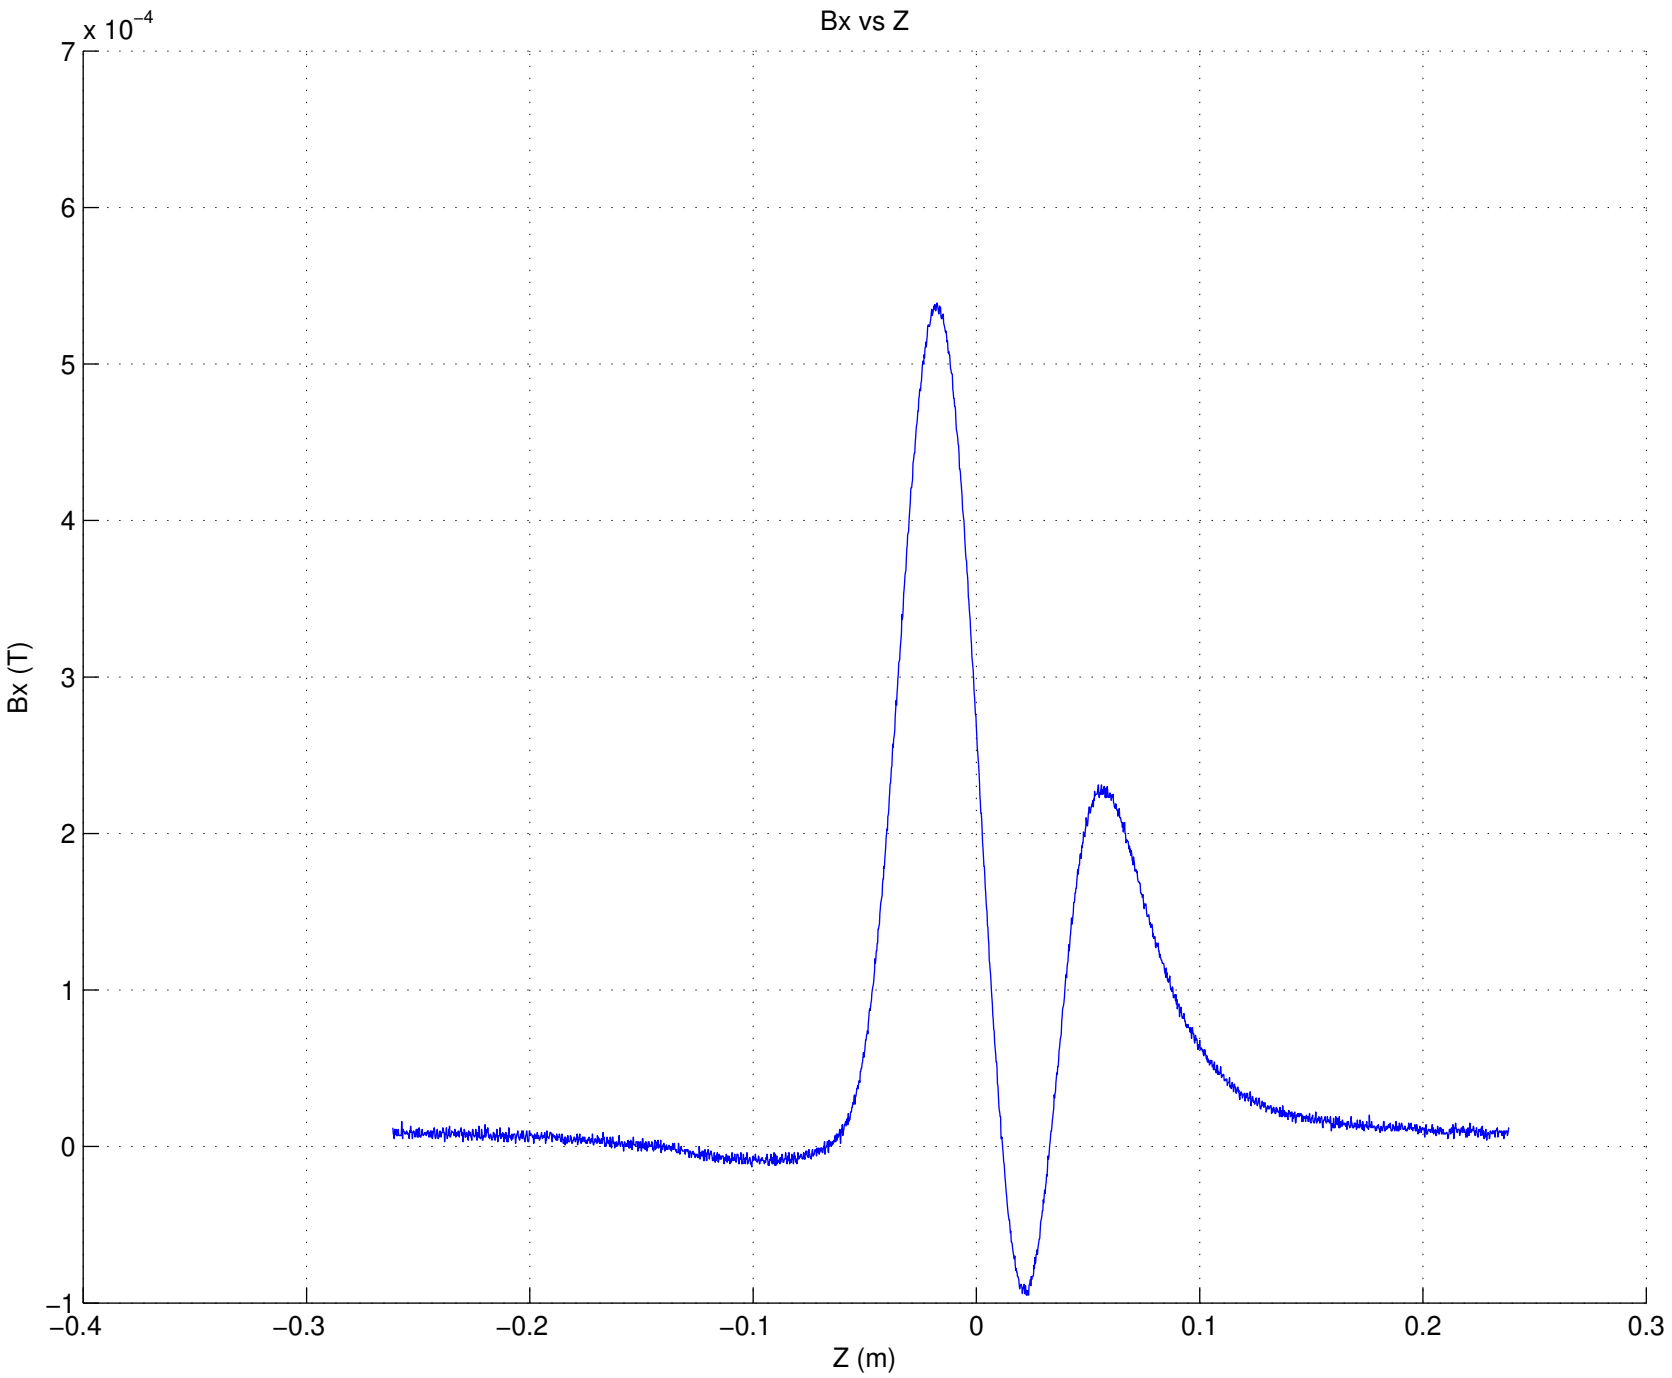
Bx vs Z
x 10^-4
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
Bx (T)
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0
0.1
0.2
0.3
Z (m)

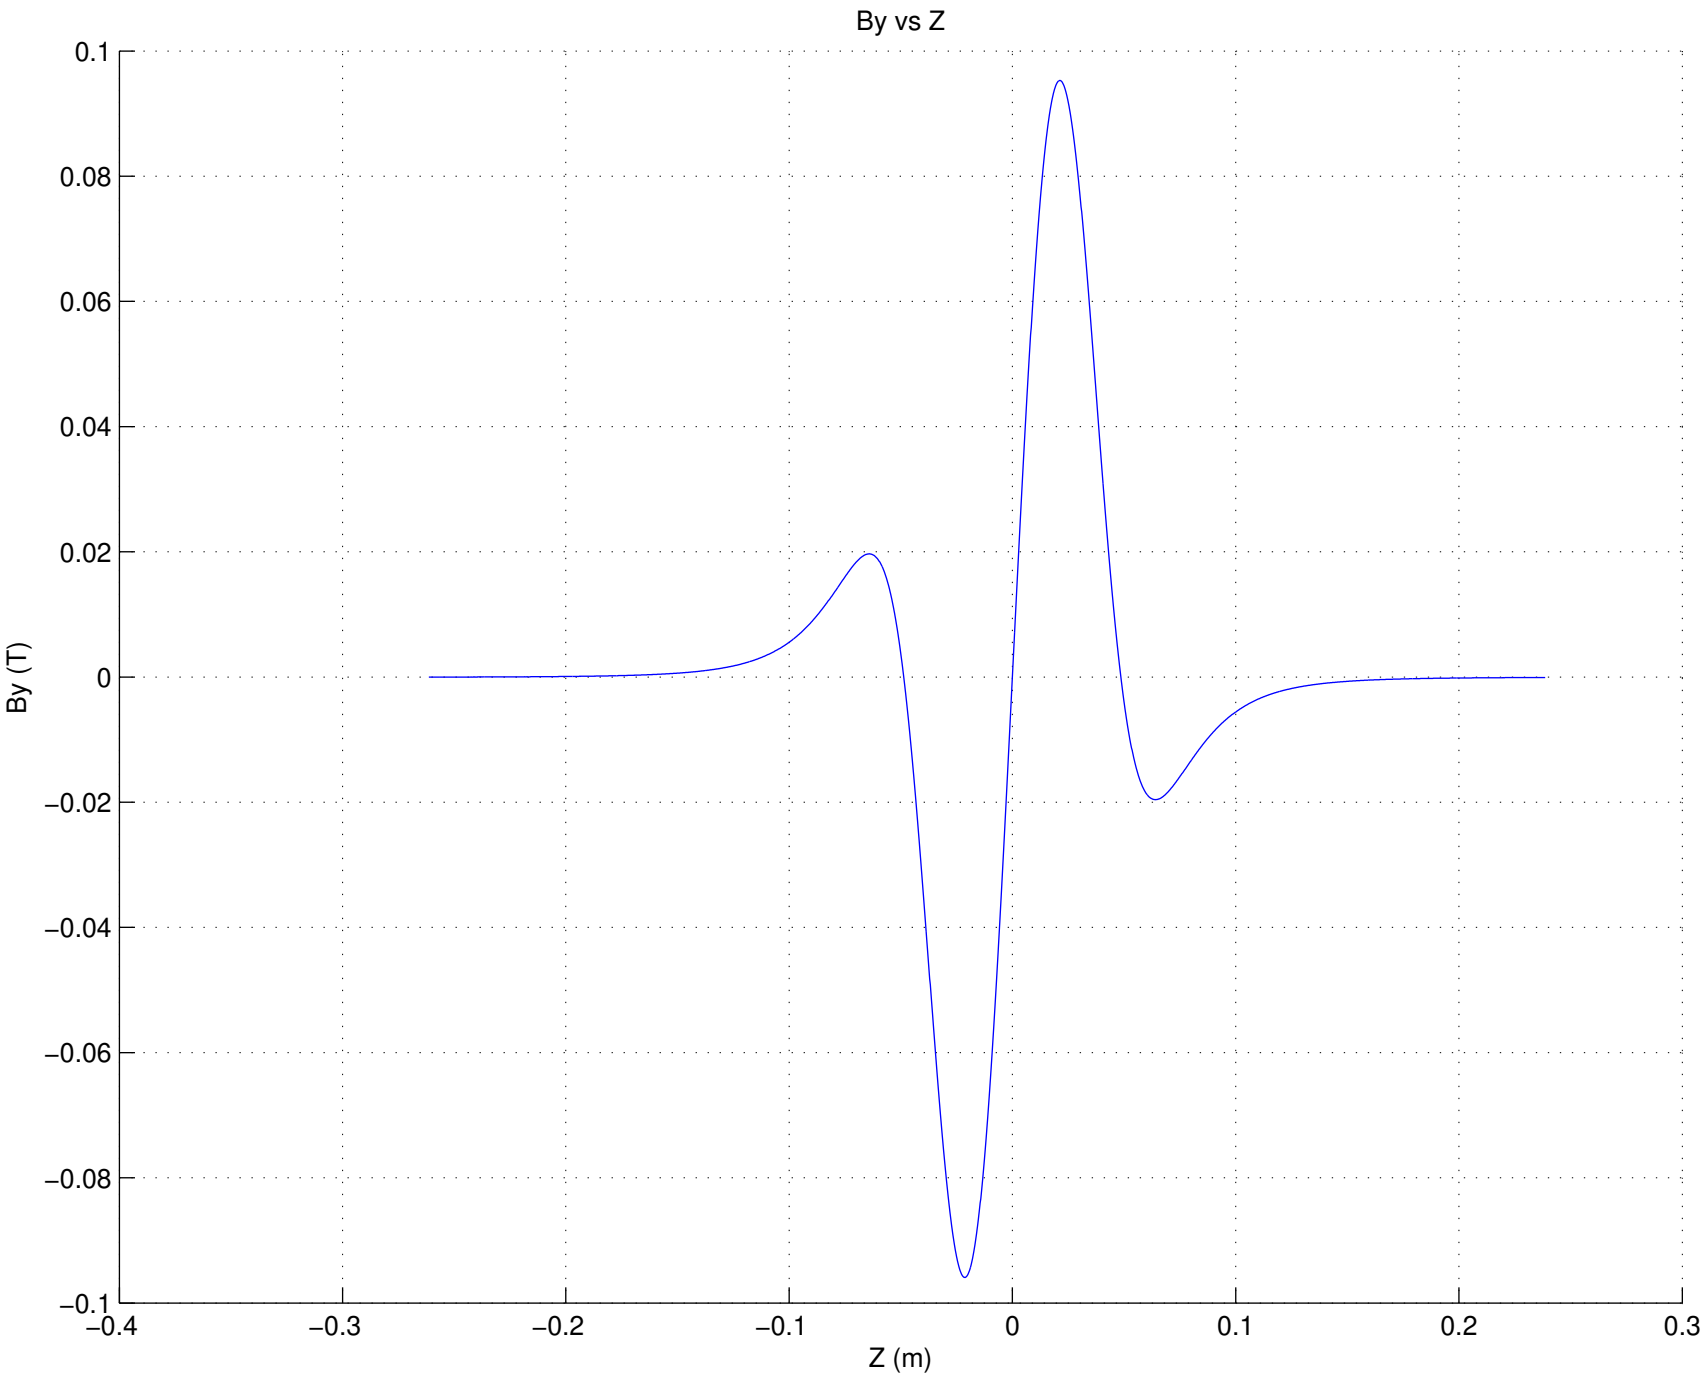
By vs Z
By (T)
Z (m)
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
−0.02
−0.04
−0.06
−0.08
−0.1
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0
0.1
0.2
0.3

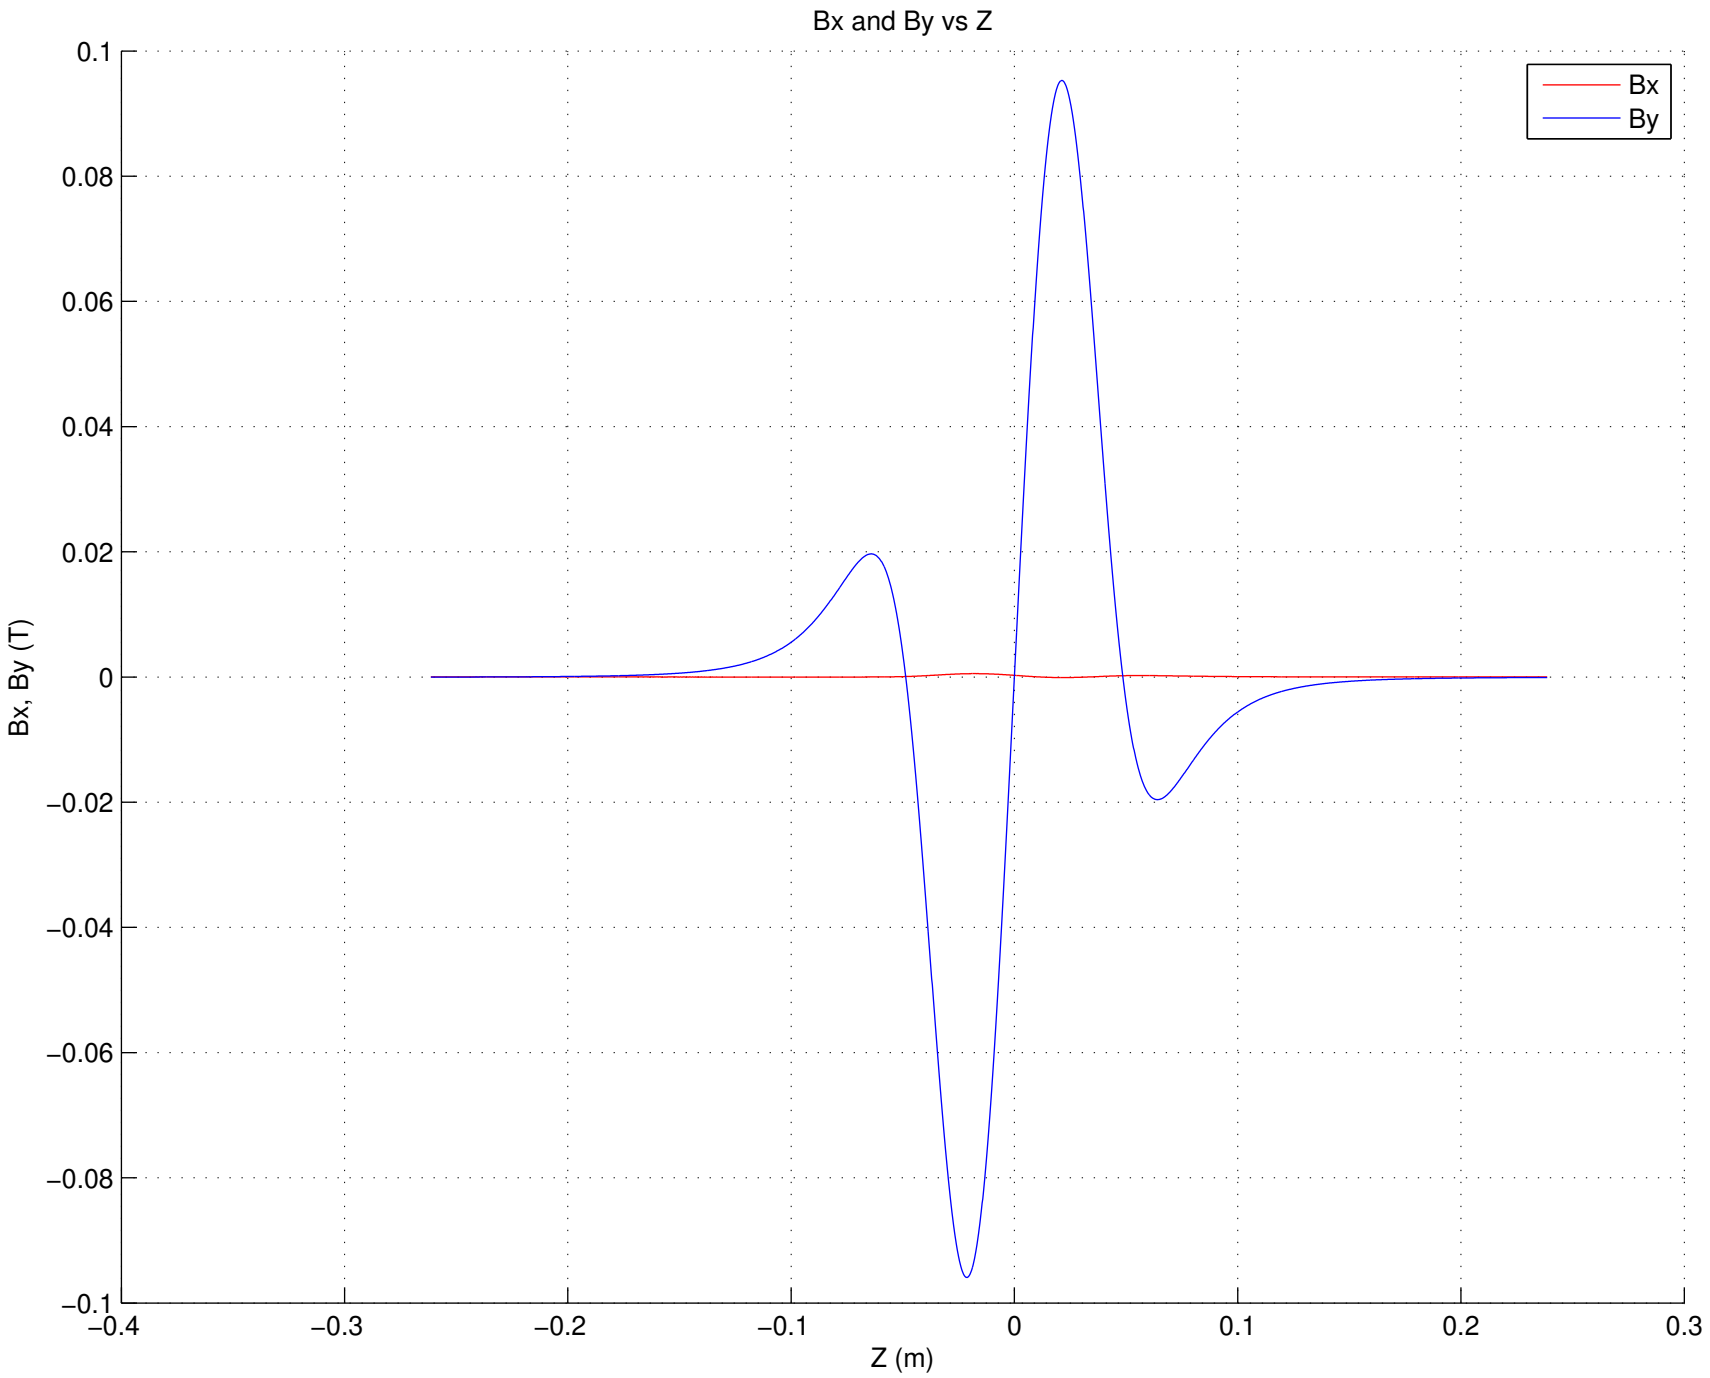
Bx and By vs Z
Bx
By
Bx, By (T)
Z (m)
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
−0.02
−0.04
−0.06
−0.08
−0.1
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0
0.1
0.2
0.3

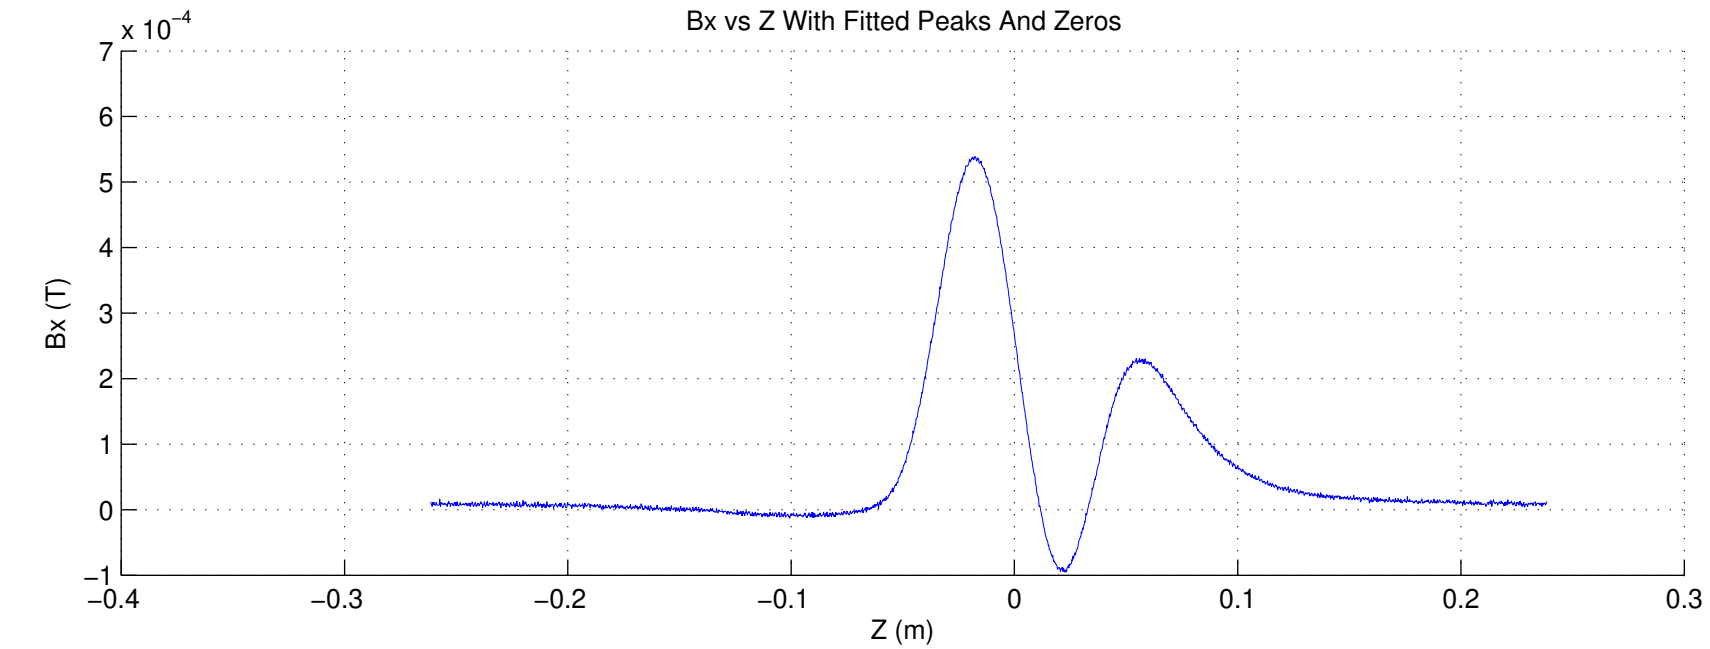
Bx vs Z With Fitted Peaks And Zeros
x 10^-4
Bx (T)
Z (m)
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0
0.1
0.2
0.3

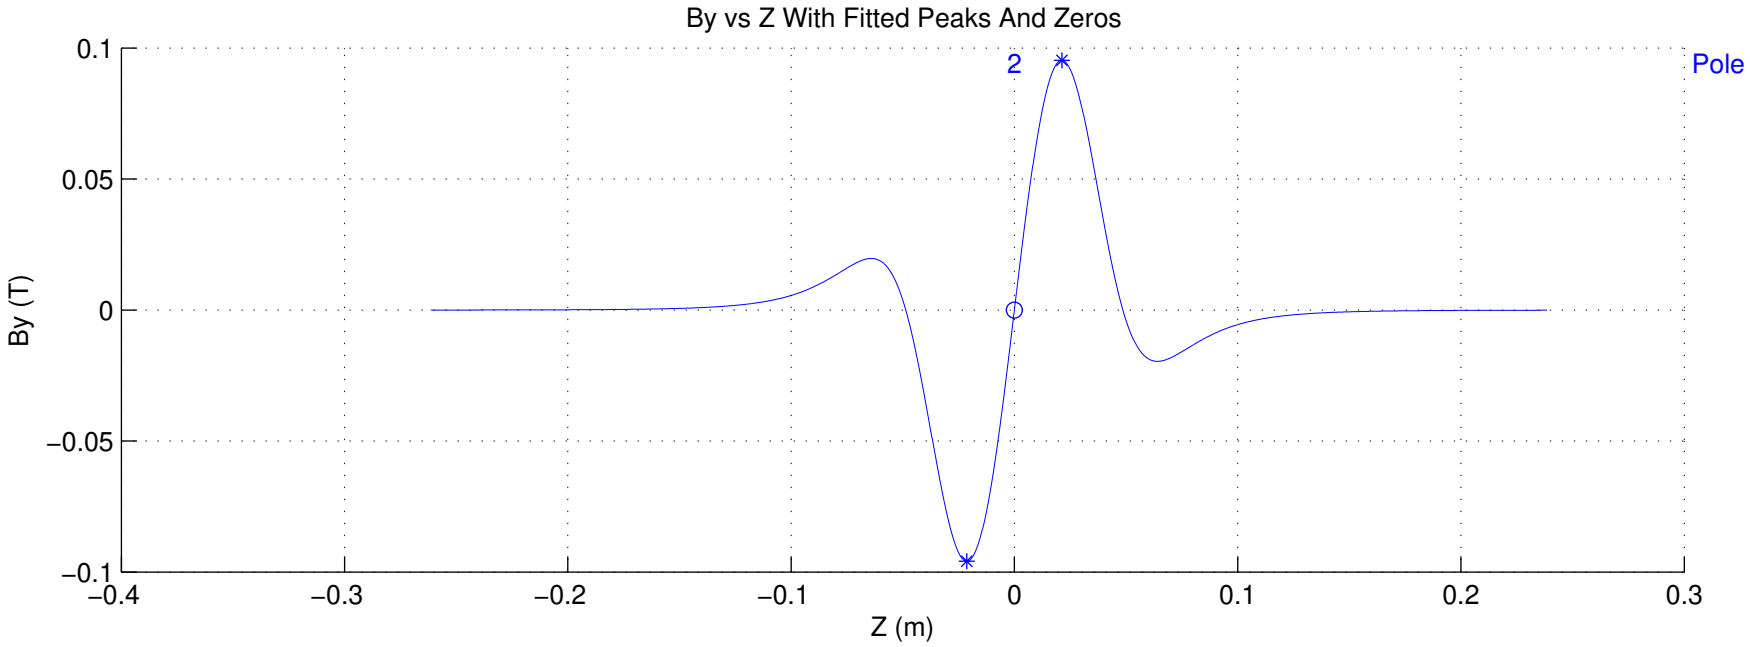
By vs Z With Fitted Peaks And Zeros
By (T)
Z (m)
2
Pole
0.1
0.05
0
−0.05
−0.1
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0
0.1
0.2
0.3

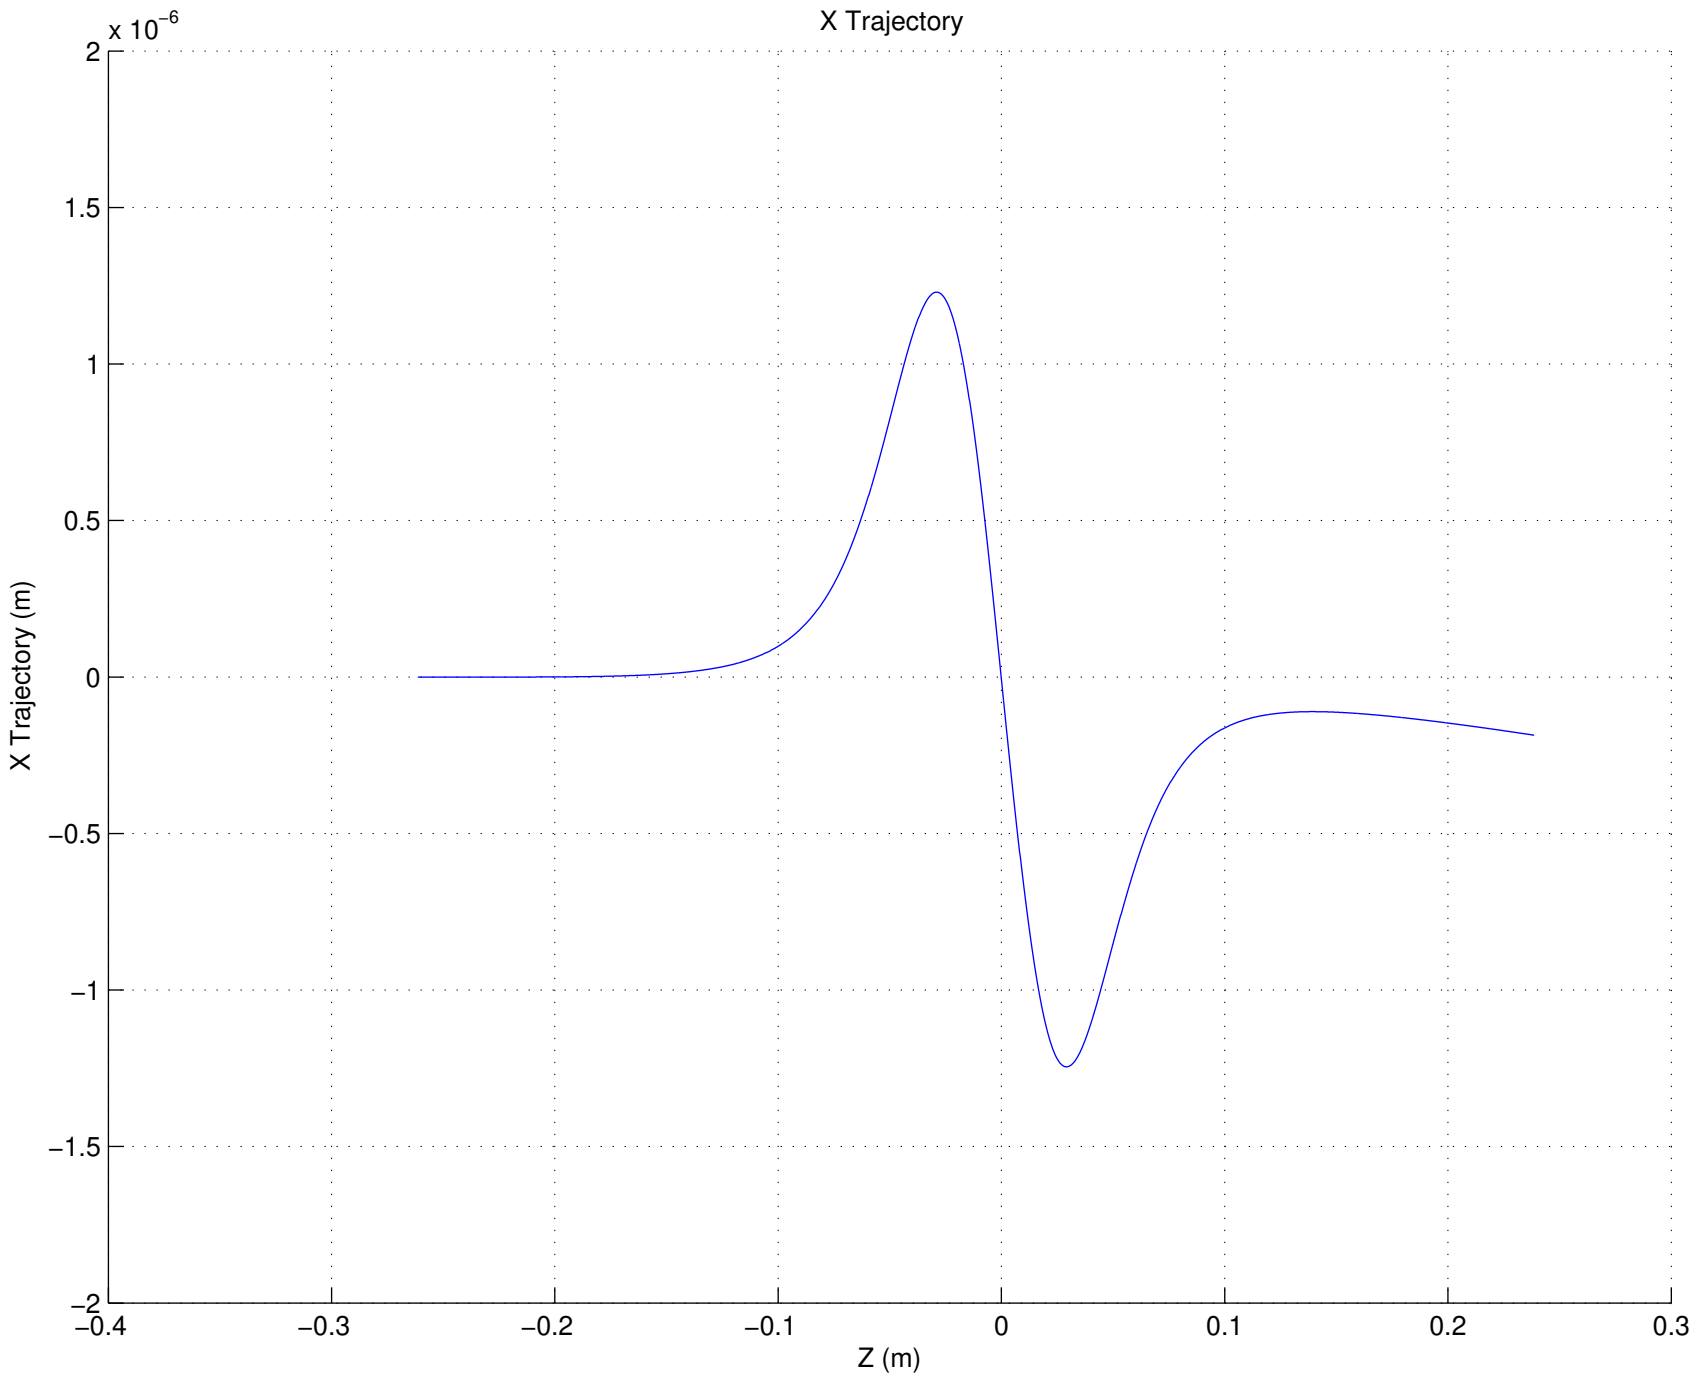
X Trajectory
x 10^-6
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
X Trajectory (m)
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0
0.1
0.2
0.3
Z (m)

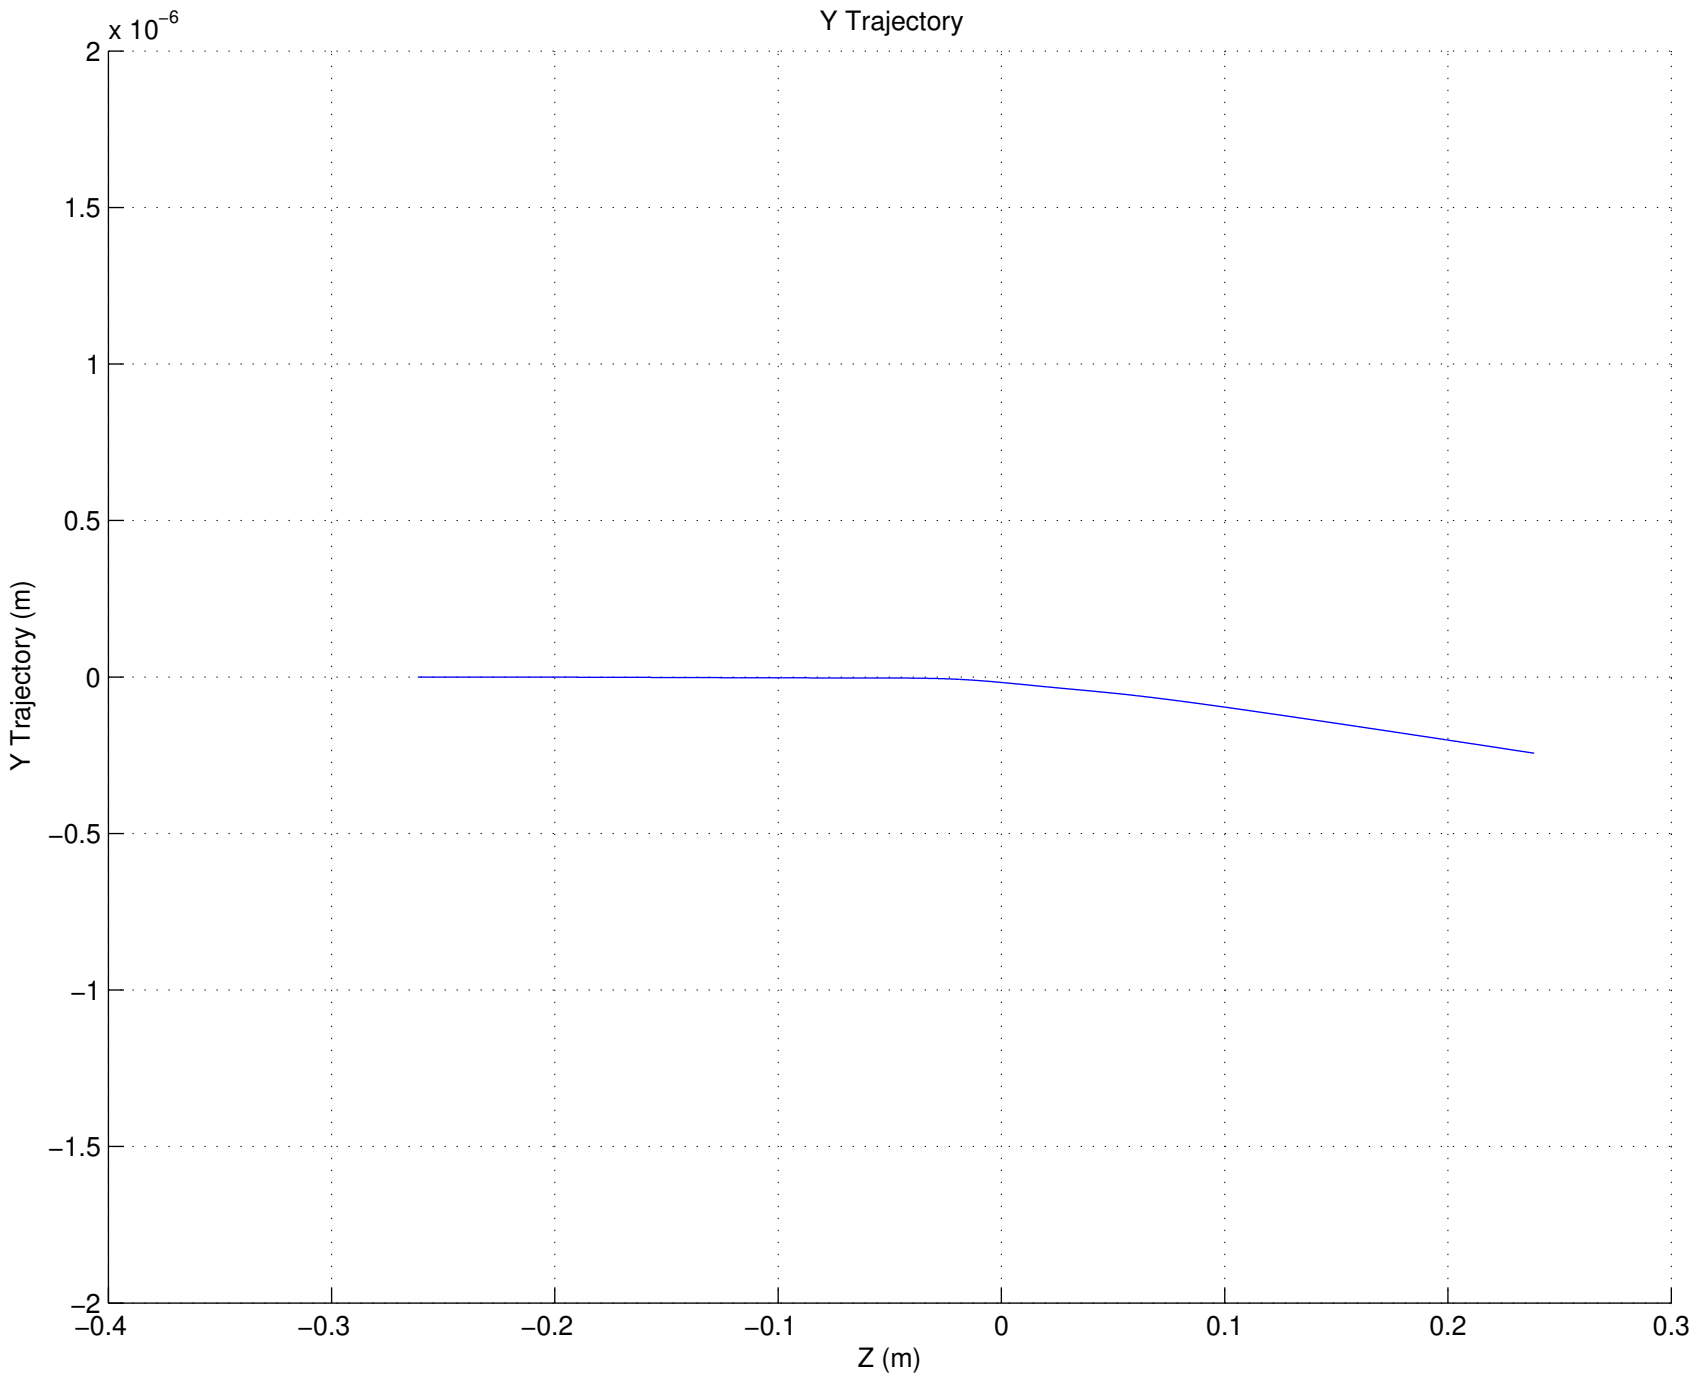
Y Trajectory
x 10^-6
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
Y Trajectory (m)
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0
0.1
0.2
0.3
Z (m)

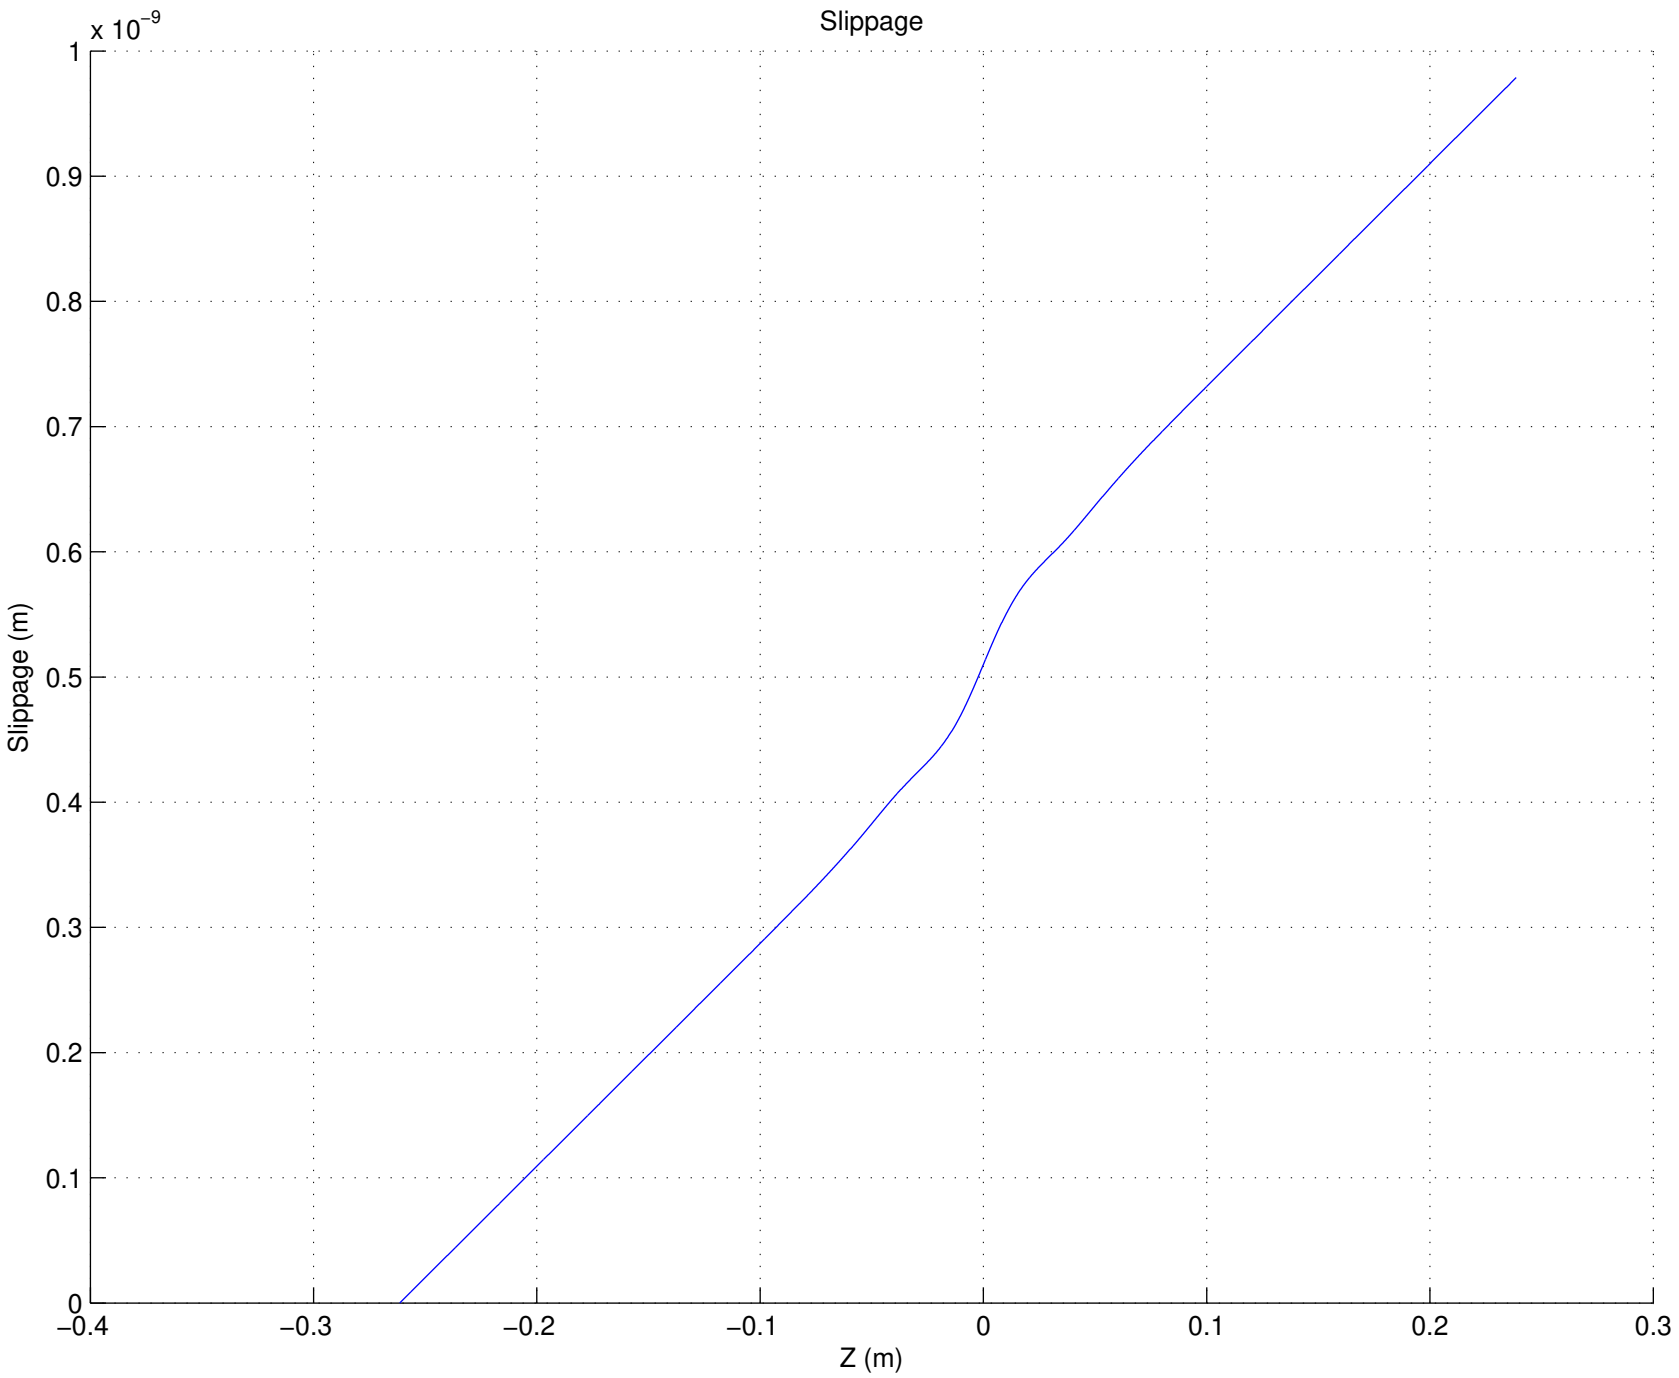
Slippage
x 10^-9
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Slippage (m)
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0
0.1
0.2
0.3
Z (m)

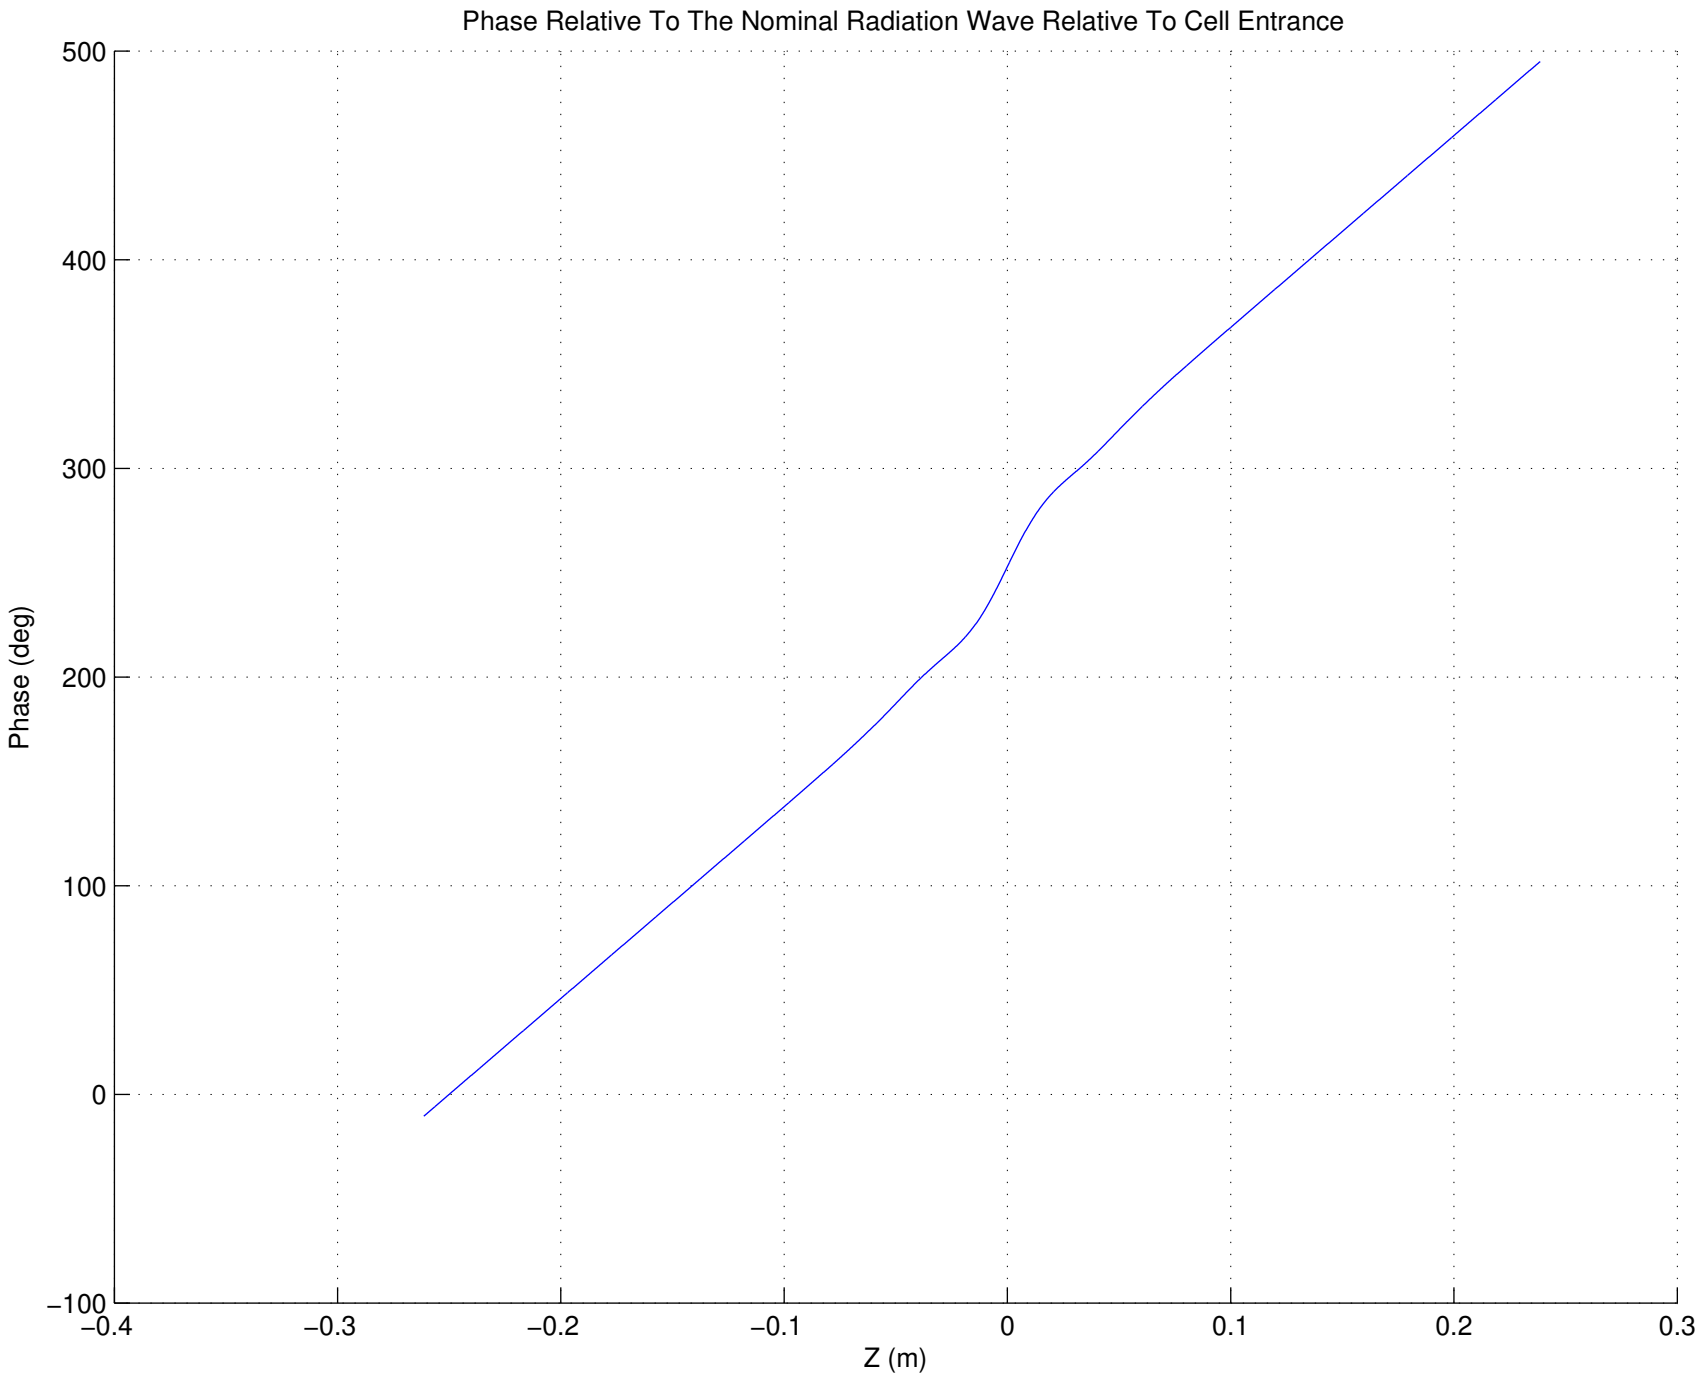
Phase Relative To The Nominal Radiation Wave Relative To Cell Entrance
Phase (deg)
500
400
300
200
100
0
−100
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0
0.1
0.2
0.3
Z (m)